

# Intel AX200 kein Bluetooth

Beitrag von „Arkturus“ vom 17. Juni 2024, 10:59

Die ganze EFI ist ein Krautladen und dürfte ja gar nicht laufen, [Riddle](#)

Räum das erstmal auf und dann für Sequoia die IntelBT-Kexte per MaxKernel deaktivieren oder ganz rausnehmen. Der InterBluetoothPatcher.kext erzeugt KP. Das hat [griven](#) bzw. [anonymous\\_writer](#) bereits beschrieben.

Lilu.kext muss auch jeden Fall an erster Stelle stehen.

Für BT benötigst Du dann nur ~~BluetoothInjector.kext~~ und die wirst BT haben, wenn USBPatching stimmt.

EDIT: Hier muss der BluetoolFixup.kext ab Monterey oder neuer verwendet werden, nicht wie fälschlich BluetoolInjector.kext aus der Erinnerung geschrieben. Das ist bei Meinen Möhren jedenfalls so und passt für die AX210 am T460 als auch den USB Dongle iOGear der übergangsweise den HW-Desktop unter Sequoia 15.0 Beta versorgt. Ohne BluetoolFixup.kext gibt da kein BT. Der IntelBTPatcher ist derzeit unter 15.0 korrupt.