

X299 Sonoma Post Installation inkl. Thunderbolt 3

Beitrag von „griven“ vom 19. Juli 2024, 21:42

Mir ist mit Deinen USB Mappings noch eine Sache aufgefallen die ich vorhin übersehen habe...

Es ist immer Entweder UTBMap.kext+USBToolBox.kext oder USBMap.kext aber niemals beides. Du hast beides benutzt und zudem die USBToolBox.kext "vergessen". Die UTBMap ohne USBToolbox.kext führt zu Fehlern bis hin zur Kernelpanik und die USBMap.kext zusammen mit der UTBMap.kext erzeugt ein lustiges Wirrwarr an Portdefinitionen die macOS dann komplett aus der Bahn werfen. Ich hab das mal korrigiert bitte mal testen: Fehlversuch entfernt