

USB Ports funktionieren nicht auf Intel Series 5 Ibex Peak Laptop

Beitrag von „griven“ vom 11. Januar 2025, 09:23

Was daran liegt das macOS den Controller entweder gar nicht unterstützt oder aber nicht findet...

Wie schon erwähnt bei älteren Maschinen war es oft notwendig die USB Devices im ACPI macOS konform umzubenennen so das aus

1. EHC1 -> EH01
2. EHC2 -> EH02
3. und sofern vorhanden aus XHC1 -> XHC

wird. Die Patches sind ggf. auch notwendig damit sich USBInjectAll überhaupt an etwas binden kann. Du kannst mit OpenCore die Umbenennung über den Punkt ACPI Patch erreichen hierzu wie folgt:

Base	BaseSkip	Comment	Count	Enabled	Find	Limit	Mask	Oem TableId	Replace	ReplaceMask	Skip	TableLe
0		ECH1 to EH01	0	true	45484331	0			45483031		0	0
0		EHC2 to EH02	0	true	454843312	0			45483032		0	0

Ich gehe in meinem Beispiel vom OCAT aus sollte aber in anderen plist Editoren ähnlich aussehen 😊