

Erledigt

Batterie patch Clover zu OpenCore Migration

Beitrag von „Zhuraj“ vom 11. Oktober 2020, 09:43

Hallo liebe Profis,

ich habe noch ein Problem mit meiner aktuellen OpenCore Konfiguration die ich alleine nicht gelöst bekomme.

Ich bin ja vor einiger Zeit von Clover zu OpenCore gewechselt und sehr zufrieden damit.

Allerdings bekomme ich die Batterieanzeige nicht ans Laufen.

Unter Clover funktionierte dies noch tadellos. Ich habe versucht auf eigene Faust den Hotpatch zu migrieren aber leider ohne erfolg.

Leider benötige ich wieder mal die Hilfe von euch.

Ich habe einmal die Clover Konfiguration angehängen die funktionierte und meine aktuelle OpenCore Konfiguration ebenfalls.

Ich bin um jegliche Hilfe sehr dankbar.

Vielen Dank schon einmal im Voraus.

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 11. Oktober 2020, 11:04

Unter Clover verwendest du den Kext SMCBatteryManager.kext.

In deinem neuen OpenCore Ordner fehlt dieser Kext.

Unter Clover verwendest du die Datei SSDT-4x0G4k.aml welche einen Batterie Patch enthält.

In deinem neuen OpenCore Ordner wird diese nicht verwendet.

Der Kext SMCBatteryManager.kext ist zwingend nötig das die Batterieanzeige funktioniert. Ob du dazu auch die SSDT-4x0G4k.aml benötigst musst du testen. Normalerweise funktioniert der Kext ohne einen Batterie Patch.

Deine Clover config.plist enthält auch jede menge DSDT Batterie Umbenennungen.



Soll die SSDT-4x0G4k.aml Wirkung zeigen musst du die alle in die OpenCore config.plist übernehmen. Mein erster Versuch wäre jedoch ohne all die Umbenennungen und nur der Kext SMCBatteryManager.kext. Vielleicht hast Glück und damit funktioniert die Anzeige bereits.

Beitrag von „grt“ vom 11. Oktober 2020, 11:23

[Zitat von anonymous writer](#)

funktioniert der Kext ohne einen Batterie Patch.

das kommt immer darauf an, wie das EC-device in der dsdt aussieht. sind dort felder >8bit, dann wird eine ssdt mit patch benötigt (oder eine entsprechend gepatchte dsdt).

wenn die ssdt mit clover benötigt wurde, dann ist das ebenso bei OC der fall. auch notwendige renames (bei methoden, die ebenfalls gepatcht werden müssen, wird das "original" in der dsdt umbenannt, damit nur die in der ssdt stehende gepatchte methode aufgerufen wird) müssen von clover übernommen werden.

Beitrag von „Zhuraj“ vom 11. Oktober 2020, 14:34

Vielen Lieben Dank erst einmal für eure Hilfe!!!

Ich habe nun die Kext und die SSDT eingefügt.

Das hat leider noch nicht geklappt wie [grt](#) schon vermutet hatte.

Ich habe dann die Patches in der Config nachgetragen. Leider hat das auch noch nicht funktioniert. Habe ich noch etwas vergessen?

Anbei mal ein Screenshot wie ich es eingetragen habe.

Vielen Dank!

Beitrag von „grt“ vom 11. Oktober 2020, 21:16

die beiden _Q... renames sind wahrscheinlich für tastaturnapping (evtl. helligkeit oder so), auf jeden fall nicht für die batterieanzeige. ich kenne von den thinkpads noch renames von methoden der dsdt, und zwar GBST, GBIF und noch eine (muss ich nachgucken, welche das war), in denen anpassungen (B1B2, B1B4 und evtl. noch L1L4 methoden zum wieder zusammenfügen der gesplitteten felder) vorgenommen werden mussten. guck mal, ob es bei dir noch sowas gibt.

Beitrag von „Zhuraj“ vom 12. Oktober 2020, 06:34

[grt](#) Vielen Dank erstmal,

ich habe leider keine GBST oder GBIF in der alten Config von Clover gefunden. Hier einmal ALLE Patches. Oder kann ich die einfach alle mal eintragen und schauen ob es dann geht und

dann nach und nach die Patches wieder Zurückbauen und schauen wenn es dann wieder nicht geht?

Sorry für die Wall of Text, aber ich habe im Cloverconfigurator keine Möglichkeit gefunden alle Werte vernünftig abzufotografieren.

Danke nochmals!

Spoiler anzeigen


Beitrag von „grt“ vom 12. Oktober 2020, 11:13

Ooooo.... die liste ist lang..

und ich sitz am handy. hab aber beim runterscrollen schon ein paar mögliche kandidaten entdeckt, sowie welche, die definitiv nix mit akku zu tun haben. einen moment geduld, bis ich am rechner sitz, und besser sehen kann.

EDIT:

in deinem clover/acpi/patched-ordner liegt eine ssdt mit sehr kryptischem namen (SSDT-4x...aml) in der u.a. der batterypatch enthalten ist. die brauchst du definitiv. und du musst die dort enthaltenen methoden in der system-dsdt "renamen":

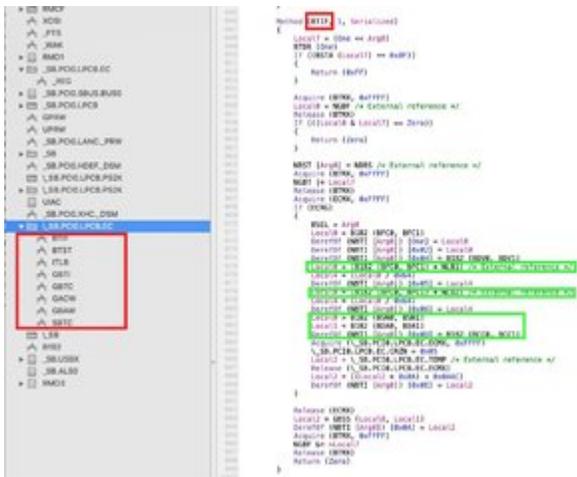

in dem roten kasten links sind die methoden. renames, die sich darauf beziehen, musst du in die OC-config.plist einbauen. zum verdeutlichen hab ich mal die patch-massnahmen in der einen methode grün markiert, an den stellen werden vorher gesplittete felder zum auslesen/beschreiben wieder zusammengefügt (B1B2(...))

Beitrag von „Zhuraj“ vom 12. Oktober 2020, 19:39

[grt](#) Vielen Dank für deine Hilfe.

Ich habe alle Methoden die du in dem roten Kasten markiert hast in der alten Clover Config gefunden und diese nach OpenCore übertragen.

Leider ohne Erfolg.

Muss ich noch etwas mehr ändern?(Count?)

Oder kann ich irgendwie prüfen das die Renates funktioniert haben?

Anbei ein Screenshot der Eintragungen.

EDIT: Achso, auf Enabled habe ich die Renames gesetzt.

Beitrag von „grt“ vom 12. Oktober 2020, 20:20

ich habs getestet in dem ich mit maciasl im laufenden system mal die dsdt geladen, und nach den methoden geguckt hab (stecken im device EC oder EC0). so wirklich fit bin ich mit OC aber noch nicht, ich hab zwar das Yoga und den dell erfolgreich damit beglückt, aber geübt und durchschauend ist anders...

beim yoga (ich nehm xcode für die config.plist) sieht das als beispiel so aus, die patches greifen:

▼ Patch	Array	(10 items)
▶ Item 0	Dictionary	(12 items)
▶ Item 1	Dictionary	(12 items)
▶ Item 2	Dictionary	(12 items)
▶ Item 3	Dictionary	(12 items)
▶ Item 4	Dictionary	(12 items)
▼ Item 5	Dictionary	(12 items)
Comment	String	WAK to XWAK/Battery
Count	Number	1
Enabled	Boolean	YES
Find	Data	<+5F57414b 01>
Limit	Number	0
Mask	Data	<*>
OemTableId	Data	<*>
Replace	Data	<+5B57414b 01>
ReplaceMask	Data	<*>
Skip	Number	0
TableLength	Number	0
TableSignature	Data	<*>
▼ Item 6	Dictionary	(12 items)
Comment	String	QBF to XBF/Battery
Count	Number	1
Enabled	Boolean	YES
Find	Data	<+7424946 03>
Limit	Number	0
Mask	Data	<*>
OemTableId	Data	<*>
Replace	Data	<+5B424946 03>
ReplaceMask	Data	<*>
Skip	Number	0
TableLength	Number	0
TableSignature	Data	<*>

den smcbatterymanager.kext hast du drin, und enabled?

Beitrag von „Zhuraj“ vom 12. Oktober 2020, 20:32

[grt](#) ja die SMCBatteryManager.kext ist drin und geladen.

habe gerade nochmal alle anderen Kext mit dem Updater auf den neusten stand gebracht um das als Fehlerquelle auszuschließen.

Ich habe bei deinem Bild gesehen das du die Renames auch mit Count "1" drinstehen hast. Das habe ich bei mir auch mal getestet ... hat aber leider nicht gebracht.

Nochmals danke für deine Hilfe.

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 12. Oktober 2020, 20:38

Poste doch nochmal den jetzigen Stand deiner EFI. Vielleicht fällt jemanden was auf.

Beitrag von „Zhuraj“ vom 12. Oktober 2020, 20:45

[anonymous_writer](#) sehr gerne,

anbei die EFI. Nicht erschrecken ich habe mittlerweile sämtliche Patches aus der der Clover Config eingetragen. Ich dachte dann würde wenigstens alles dabei sein was benötigt wird. Klappt aber trotzdem noch nicht(Manchmal hilft eben viel doch nicht viel :D)

Danke nochmal für eure Hilfe bisher.

Beitrag von „grt“ vom 12. Oktober 2020, 20:49

tausch doch mal die reihenfolge der kexte: zuerst virtualsmc, und erst danach den smcbatterymanager. der smcbatterymanager ist ein plugin vom virtualsmc, und kann nix ausrichten, wenn sein cheffe noch nicht aufgewacht ist.. 😊

Beitrag von „Zhuraj“ vom 12. Oktober 2020, 20:57


[grt](#) leider nicht geholfen, das wäre auch zu einfach gewesen 😄

Aber... der Systembericht ist nun "Auskunftsfreudiger". Es wird nun wenigstens "etwas" angezeigt. Das war vorher noch nicht so. Sind also auf dem richtigen Weg.

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 12. Oktober 2020, 21:26

Wenn der SMCBatteryManager.kext immer vor dem VirtualSMC.kext geladen wurde, dann mach doch bitte nochmal einen Versuch ohne die ganzen Batterie Umbenennungen und ohne die SSDT-4x0G4k.aml.

Kexte in der Reihenfolge wie im Bild laden.

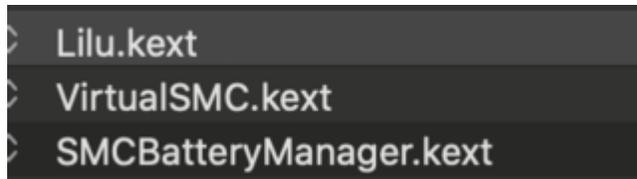

Beitrag von „Zhuraj“ vom 12. Oktober 2020, 21:35

[anonymous_writer](#) Danke dir erstmal.

Ich habe die SSDT-4x0G4k.aml deaktiviert, die Position der SMCBatteryManager.kext wie im Screenshot eingestellt und sämtliche Umbenennungen ebenfalls deaktiviert.

Dann neugestartet.

Der Systembericht ist gleich geblieben. In den Settings ist die Batterie immer noch mit 0 % gelistet.

Die Werte scheinen also vom SMCBatteryManager zu kommen.

Die AML und die Umbenennungen scheinen irgendwie nicht zu greifen ...

Beitrag von „grt“ vom 12. Oktober 2020, 21:36

hast du mal in die systemdsdt reingeguckt? also mit maciasl im laufenden betrieb?

Beitrag von „Zhuraj“ vom 12. Oktober 2020, 21:54

[grt](#) nein noch nicht.

Anbei ein Screenshot von MACIasl mit deaktivierter SSDT-4x0G4k.aml und ohne die Umbenennungen.

Aber ich werde daraus nicht schlau. Das sind für mich nur Hieroglyphen. 🤔

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 12. Oktober 2020, 22:11


Mache mal einen Versuch folgendermassen.

> Starte mit Clover

> Lade dir diese Programm herunter

[DPCIManager - PCI Hardware info](#)

> Exportiere die gepatchte DSDT.aml hier

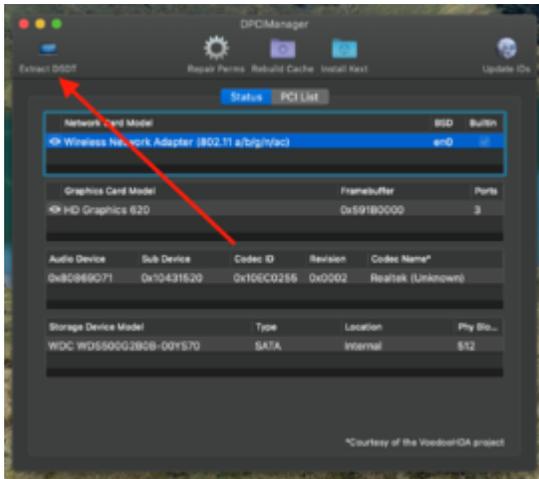

> Binde diese DSDT.aml in deinen OpenCore Ordner bei ACPI > ADD als alles erste ein.

> Alle Umbenennungen deaktivieren

> Die SSDT-4x0G4k.aml aktivieren und so OpenCore starten.

Soll nur mal ein Versuch sein ob es an den Umbenennungen liegt und der Rest der EFI passt.

Beitrag von „grt“ vom 12. Oktober 2020, 22:46

[Zitat von Zhuraj](#)

Anbei ein Screenshot von MACIasi mit deaktivierter SSDT-4x0G4k.aml und ohne die Umbenennungen.

nee.... lass die ssdt drin, auch die renames, dann bitte die systemdsdt aufrufen, speichern, und hochladen. ich guck dann mal rein.

Beitrag von „Zhuraj“ vom 13. Oktober 2020, 06:25

[anonymous writer](#)

Das werde ich ausprobieren. Ich weiß aber noch nicht ob mein Clover mit BigSur läuft. Ich habe momentan kein anderes älteres BS auf dem Notebook. 🤔

[grt](#) anbei die DSL Datei(mit Aktivierter AML und Renames). Als ich versucht habe die Datei als aml zu speichern bekam ich ein paar Fehler. Auch welche in der Batterie Methode. Ich weiß nicht ob das schon im Zusammenhang steht. ich habe mal ein Bild angehängen

Vielen Dank euch beiden das ich echt super nett das ihr mir helft 😊



Beitrag von „grt“ vom 13. Oktober 2020, 09:24

das dürften compilerfehler gewesen sein, macht nix. die ist ja nur zum gucken, nicht für den einsatz

ich guck sie mir nachher an.

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 13. Oktober 2020, 09:30

Alle Umbenennungen wurden erfolgreich ausgeführt. Daran kann es nicht liegen.

Einen Fehler finde ich auch keinen in deinem EFI-Ordner.

Einzige Idee meinerseits wäre noch einen Debug Log von OpenCore zu erstellen. Vielleicht sieht man da das Problem.

Dazu die

<https://github.com/dortania/bu.../OpenCore-0.6.3-DEBUG.zip>

herunterladen und alle OpenCore Dateien gegen diese Variante austauschen.

In der config.plist den Wert der Variablen "Debug" > "Target" auf "67" ändern.

Beim nächsten Start sollte dir dann eine Datei opencore-YYYY-MM-DD-HHMMSS.txt in deinem EFI-Root Ordner erzeugt werden.

Beitrag von „Zhuraj“ vom 14. Oktober 2020, 18:21

[anonymous writer](#)

Ich muss leider gestehen das ich es nicht hin bekomme....



Ich habe mir meine Debug Version (0.6.1) geladen und folgende Dateien getauscht:

- EFI/BOOT/
 - BOOTx64.efi
- EFI/OC/Bootstrap/
 - Bootstrap.efi
- EFI/OC/Drivers/
 - OpenRuntime.efi
 - OpenCanopy.efi
- EFI/OC/
 - OpenCore.efi

Dann habe ich Target auf 67 gesetzt.

Wenn ich dann vom Stick boote komm ich nur in den Prebooter vor der Auswahl vom

OpenCore und das Bild bleibt schwarz.

Was mache ich falsch?

Anbei das Log was er bis dahin geschrieben hat.

Danke und lieben Gruß

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 14. Oktober 2020, 19:12

Manchmal dauert das schreiben der LOG-Datei ewig. So sieht diese auch aus.

Las doch bitte mal nee weile laufen ob da nicht doch was weiter geht.

Beitrag von „Zhuraj“ vom 14. Oktober 2020, 19:26

[anonymous_writer](#)

Ohmann ich idiot.

Du hattest recht. Ich musste nur ewig warten und konnte dann booten. Anbei die Datei die dabei generiert worden ist.

Vielen Dank!

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 14. Oktober 2020, 21:24

Auf den ersten Blick ist hier leider auch nichts zu finden. Ich bin aber heute zu müde um mir

das genau anzusehen. Mache das gerne Morgen nochmal und schreibe dann nochmal.

Beitrag von „Zhuraj“ vom 16. Oktober 2020, 22:03

Hallo,

gute Nachrichten von der "Batteriefrent".

Es funktioniert nun !!!

also ich bin mir nicht zu 100% sicher was genau die Lösung des Problems war. Ich habe folgendes gemacht:

- Update auf die neuste OC Version (0.6.2)
 - Ich hatte als SMCBatteryManager.kext die Kext von Rehabman welche ich auch in der funktionierenden Cloverkonfiguration genutzt hatte
- Habe diese nun mit der "normalen" kext aus dem SMC Repo ersetzt.
- Ich habe bei den Patches den Count wieder auf 0 gesetzt.
 - ich habe die SMCBatteryManager.kext weiter nach unten gesetzt (Nach SMCProcessor)

Dann funktionierte es aufeinmal.

Anbei einmal ein EFI auf dem aktuellen OP stand mit allen Funktionen für ein HP Probook 470 G5 für alle die es gebrauchen können.

Vielen dank an euch ohne euch hätte ich das nie hinbekommen.

Besonderer dank an [anonymous_writer](#) und [grt](#)

Wünsche euch allen ein schönes Wochenende!

Lieben Gruß