Erledigt Problem: Board GA B150M-D3H | BIOS F24b // High Sierra System startet nicht mehr.

Beitrag von „ACSS“ vom 29. Oktober 2017, 19:19

Hallo allerseits,

bin schon länger Mitglied im Forum konnte mir bisher aber immer mit den tollen HowTo's und der Suchfunktion zu helfen wissen.
Nun ist es aber so weit und ich weis einfach nicht mehr weiter.
Heute habe ich ein BIOS-Update durchgeführt um ein Problem mit wiederkehrenden neuen Boot-Enträgen in Griff zu bekommen. Nun ja, neue Boot-Einträge gibt es nicht mehr jdedoch kommt mein Clover
nicht mehr über diesen Punkt hinaus:

Ich habe schon mit allen notwendigen BIOS einstellungen herumgespielt und finde leider keine Lösung

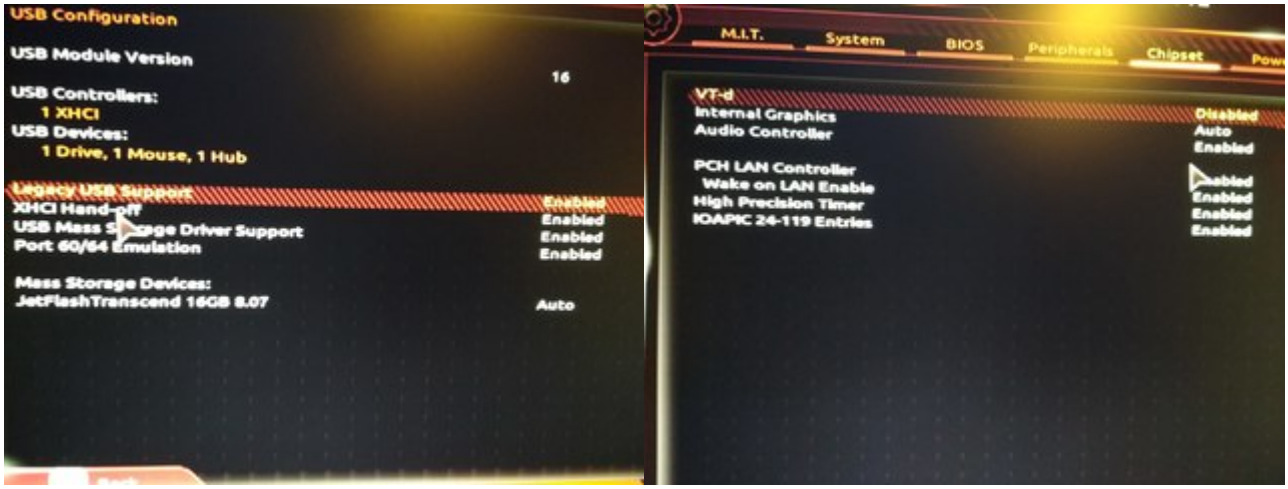

Beitrag von „McRudolfo“ vom 29. Oktober 2017, 23:27

Hast du die EIST-Funktion abgeschaltet -> M.I.T./Advanced Frequency Settings/Advanced CPU Core Features/EIST ?

Beitrag von „ACSS“ vom 30. Oktober 2017, 09:35

Hi, danke für deine Antwort, ich habe jetzt mal geschaut finde jedoch diesen BIOS Eintrag nicht.

LG

Beitrag von „McRudolfo“ vom 30. Oktober 2017, 10:44

Erstes Bild, vierter Eintrag von unten: "CPU EIST Funktion" - von Auto nach Disabled ändern und speichern

---

Beitrag von „ACSS“ vom 30. Oktober 2017, 19:55

Leider klappt es noch immer nicht. Vielleicht noch eine Idee?

Hier noch mal alle Details:

Board GA B150M-D3H | BIOS F24b

CPU EIST Funktion - Disabled
FastBoot - Diabled^1
OtherOS
XHCI Hang-off - Enabled
VT-d - Disabled
Super IO - Serial Port/PArallel Port - Disabled

Hier bleibe ich hängen:

> Zitat
>
> OsxAptioFixDrv: Starting overrides for \.IABootFiles\boot.efi
> Using reloc block: no, hibernate wake: no
> ++

Beitrag von „cobanramo“ vom 30. Oktober 2017, 20:06

Ich würde dir empfehlen diesen Punkt hier zu aktivieren, damit bekommst du ein reinrassigen UEFI System, keine CSM Funktionen mehr.
Sobald der aktiv ist such dir irgendwo dort den ***Secure Boot*** Funktion, den musst du deaktivieren.

Zu dem Fehler; versuch mit OsxAptioFix2Drv-64.efi zu starten.
Wenn das auch nicht hilft kansst du noch im Bios Integrierte Graphic den DVMT wert auf 64mb oder auf 96mb stellen und nochmals versuchen.

Gruss Coban

Beitrag von „ACSS“ vom 30. Oktober 2017, 21:06

Hey danke für deinen Vorschlag,

> Zitat
>
> Ich würde dir empfehlen diesen Punkt hier zu aktivieren, damit bekommst du ein reinrassigen UEFI System, keine CSM Funktionen mehr.
>
> Sobald der aktiv ist such dir irgendwo dort den Secure Boot Funktion, den musst du deaktivieren.

Hab es versucht:

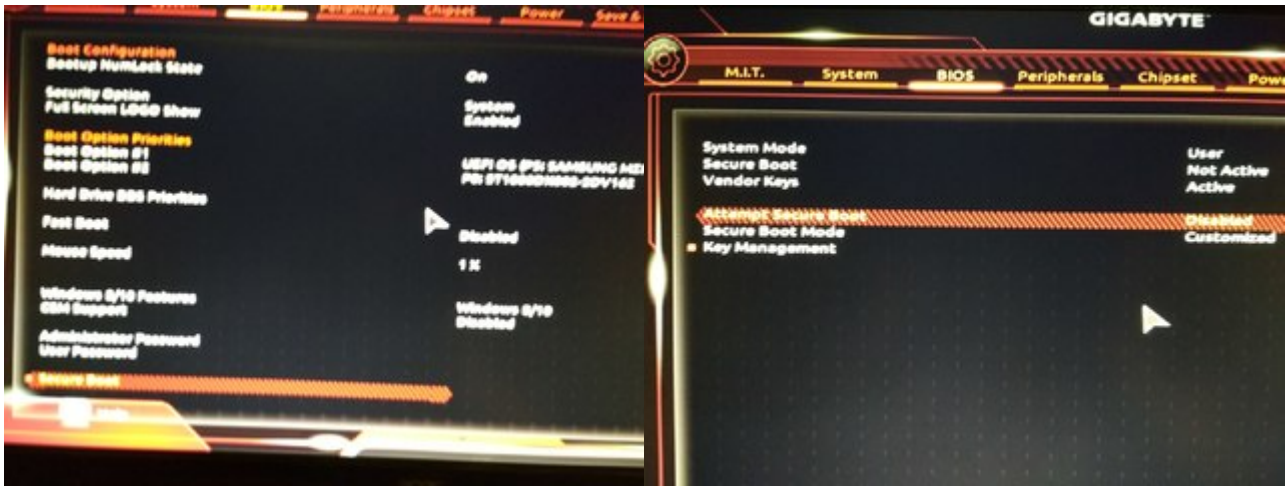

leider weiterhin

> Zitat
>
> OsxAptioFixDrv: Starting overrides for \.IABootFiles\boot.efi
> Using reloc block: no, hibernate wake: no
> ++

nur dass nun kein Reboot mehr erfolgt sondern ein Freeze 😡😭😡 langsam verzweifele ich

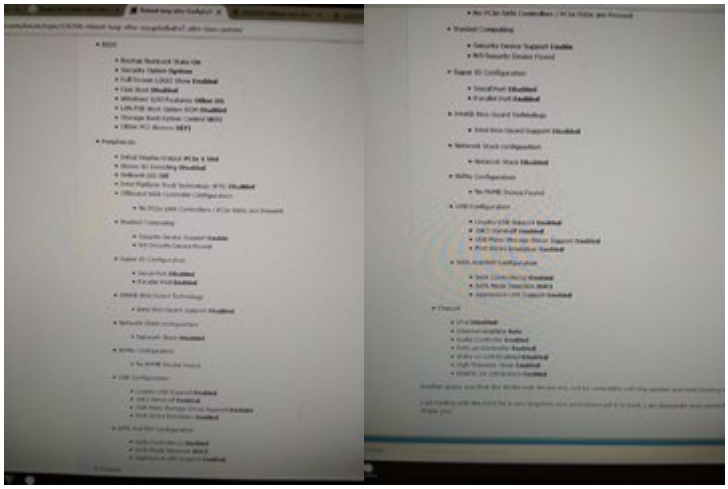

Fall gefunden mit dem Vorschlag dieser

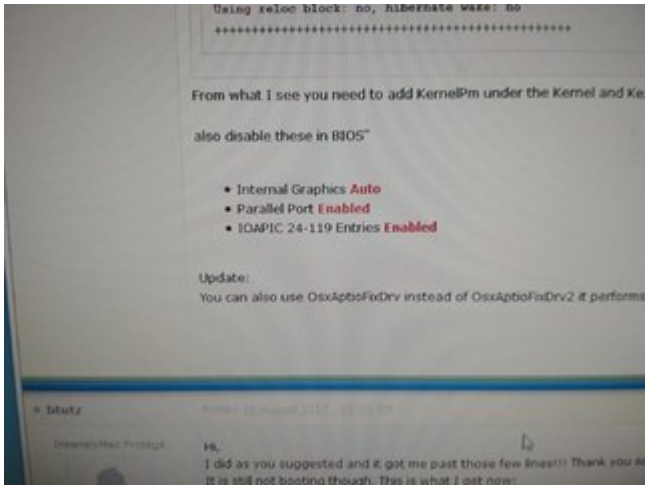

.. ausprobiert, hilft leider auch nicht weiter.

> Zitat
>
> OsxAptioFix2Drv-64.efi

hab ich leider weder auf dem System noch USB-Installer Clover, kann ich die nachpatchen?

Vielen vielen Dank für Eure Mühen und LG!!!

Beitrag von „cobanramo“ vom 30. Oktober 2017, 21:22

Du bist auf dem richtigen weg, wie hast diesen Clover Stick erstellt?
Du kannst diesen OsxAptioFix2Drv-64.efi von der Clover installation wählen, nie beides zusammen.
Wenn alles nicht hilft guck dir das mit der Internen Graphic DVMT Speicher an, teste aus mit 32mb 64mb 96mb

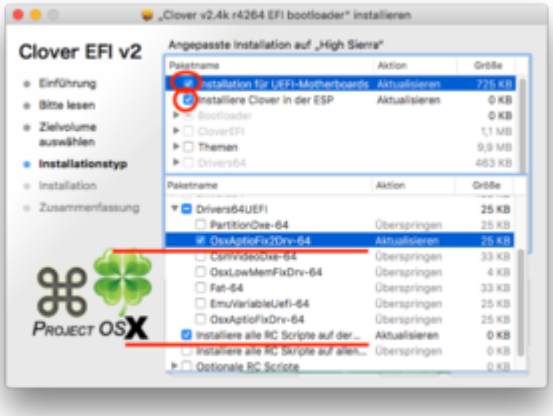

Beitrag von „ACSS“ vom 31. Oktober 2017, 12:49

Puuh ich habe es geschafft! Nun ich gebe noch mal ein Paar infos zur genauen Konfiguration:

BIOS Konfiguration:

M.I.T.
Advanced CPU Core Settings
CPU EIST Function Disabled

BIOS
Bootup NumLock State On

Security Option System
Full Screen LOGO Show Enabled
Fast Boot Disabled
Windows 8/10 Features Other OS
LAN PXE Boot Option ROM Disabled
Storage Boot Option Control UEFI
Other PCI devices UEFI

Peripherals
Initial Display Output PCIe 1 Slot
Above 4G Decoding Disabled
Ambient LED Off
Intel Platform Trust Technology (PTT) Disabled
OffBoard SATA Controller Configuration
No PCIe SATA Controllers / PCIe SSDs are Present

Trusted Computing
Security Device Support Enable
NO Security Device Found

Super IO Configuration
Serial Port Disabled
Parallel Port Disabled

Intel® Bios Guard Technology
Intel Bios Guard Support Disabled

Network Stack configuartion
Network Stack Disabled

NVMe Configuration
No NVME Device Found

USB Configuration
Legacy USB Support Enabled

XHCI Hand-off Enabled
USB Mass Storage Driver Support Enabled
Port 60/64 Emulation Enabled

SATA And RST Configuration
SATA Controller(s) Enabled
SATA Mode Selection AHCI
Aggressive LPM Support Enabled

Chipset
VT-d Disabled
Internal Graphics Disabled
Audio Controller Enabled
PcH Lan Controller Enabled
Wake on LAN Enabled Disabled
High Precision Timer Enabled
IOAPIC 24-119 Entries Disabled

Dann noch Mit dem Clover Configurator unter ***Kernel and Kext Patches*** einen Haken bei ***KernelPm*** setzen

Es war eine lange Reise, ob es sich wirklich gelohnt hat ...
Vielen lieben Dank noch mal Allen die mit halfen!