


Erledigt

System läuft viel unrunder nach Update

Beitrag von „al6042“ vom 8. Oktober 2017, 19:13

Ich habe mir bereits die DSDT angeschaut.

Das Device heisst "XHC" und wird somit nicht über den AppleUSBXHCIPCI eingegrenzt:

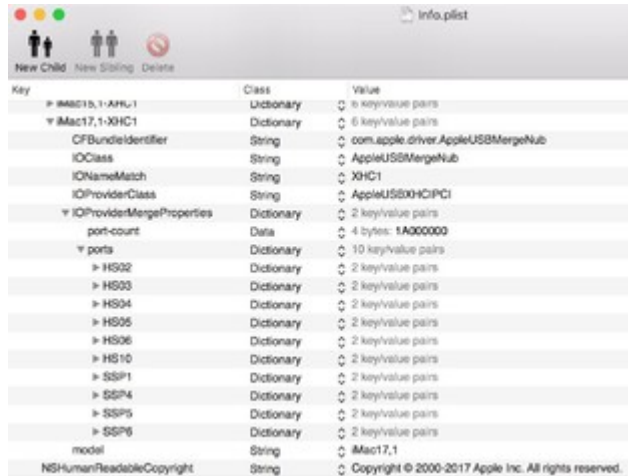

Key	Class	Value
↳ iMac15,1-AHU1	Dictionary	↳ 9 key/value pairs
↳ iMac17,1-XHC1	Dictionary	↳ 6 key/value pairs
CFBundleIdentifier	String	↳ com.apple.driver.AppleUSBMergeNub
IOClass	String	↳ AppleUSBMergeHub
IONameMatch	String	↳ XHC1
IOProviderClass	String	↳ AppleUSBXHCIPCI
↳ IOProviderMergeProperties	Dictionary	↳ 2 key/value pairs
port-count	Data	↳ 4 bytes: 1A000000
↳ ports	Dictionary	↳ 10 key/value pairs
↳ HS02	Dictionary	↳ 2 key/value pairs
↳ HS03	Dictionary	↳ 2 key/value pairs
↳ HS04	Dictionary	↳ 2 key/value pairs
↳ HS05	Dictionary	↳ 2 key/value pairs
↳ HS06	Dictionary	↳ 2 key/value pairs
↳ HS10	Dictionary	↳ 2 key/value pairs
↳ SSP1	Dictionary	↳ 2 key/value pairs
↳ SSP4	Dictionary	↳ 2 key/value pairs
↳ SSP5	Dictionary	↳ 2 key/value pairs
↳ SSP6	Dictionary	↳ 2 key/value pairs
model	String	↳ iMac17,1
NSHumanReadableCopyright	String	↳ Copyright © 2000-2017 Apple Inc. All rights reserved.

In der gestern geposteten config.plist ist der USB-15Port-Limit-Patch für Sierra und High Sierra enthalten, aber beide deaktiviert.

Ich gehe davon aus, das in der aktuellen Form der HS-Patch aktiv ist.

Hast du damit die von mir erstellte DSDT nochmals getestet?