Nach Wechsel auf OpenCore gibt es Audio Probleme

Beitrag von „MacPeet“ vom 26. Juli 2020, 18:49

Bei mir sieht der Bereich so aus. Die OemTableID habe ich nicht gesetzt, aber muss ja auch nicht falsch sein. Mein Lappi hat sicher aber auch andere Werte, zumindest der HPET-Eintrag ist bei mir anders.

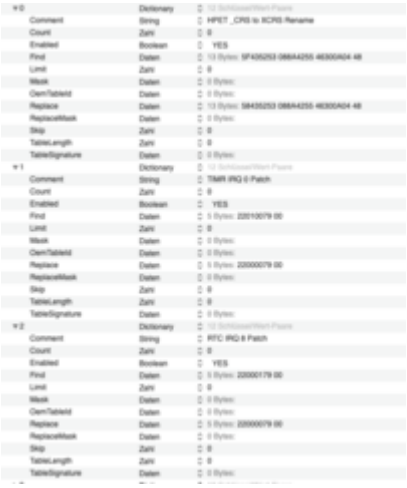

▾ 0	Dictionary	12 Schlüssel/Wert-Paare
Comment	String	HPET _CRS to IC/R5 Rename
Count	Zahl	0
Enabled	Boolean	YES
Find	Daten	13 Bytes: 5F435253 086A4255 4630A04 48
Limit	Zahl	0
Mask	Daten	0 Bytes:
OemTableId	Daten	0 Bytes:
Replace	Daten	13 Bytes: 5B435253 086A4255 4630A04 48
ReplaceMask	Daten	0 Bytes:
Skip	Zahl	0
TableLength	Zahl	0
TableSignature	Daten	0 Bytes:
▾ 1	Dictionary	12 Schlüssel/Wert-Paare
Comment	String	TIMR IRQ 0 Patch
Count	Zahl	0
Enabled	Boolean	YES
Find	Daten	5 Bytes: 22010079 00
Limit	Zahl	0
Mask	Daten	0 Bytes:
OemTableId	Daten	0 Bytes:
Replace	Daten	5 Bytes: 22000079 00
ReplaceMask	Daten	0 Bytes:
Skip	Zahl	0
TableLength	Zahl	0
TableSignature	Daten	0 Bytes:
▾ 2	Dictionary	12 Schlüssel/Wert-Paare
Comment	String	RTC IRQ 8 Patch
Count	Zahl	0
Enabled	Boolean	YES
Find	Daten	5 Bytes: 22000179 00
Limit	Zahl	0
Mask	Daten	0 Bytes:
OemTableId	Daten	0 Bytes:
Replace	Daten	5 Bytes: 22000079 00
ReplaceMask	Daten	0 Bytes:
Skip	Zahl	0
TableLength	Zahl	0
TableSignature	Daten	0 Bytes:

Im Bereich UEFI/Audio ist der VolumeAmplifier bei Dir auf 200.

Hast Du den frei gesetzt? Der Maximalwert berechnet sich irgendwie, weiß gerade aber nicht mehr wie. Ich kam da damals auf 143.

Vermutlich suchen wir ja auch in die Falsche Richtung bei Deinem Klangproblem.