Installation Probleme Monterey auf Z370N

Beitrag von „5T33Z0“ vom 4. November 2021, 00:46

Olarila ballert aber erstmal generic alle möglichen Devices, die er kennt, in ne generische SSDT für Mainboards, die er nicht kenn. Er geht dabei immer nur nach Chipsets vor:

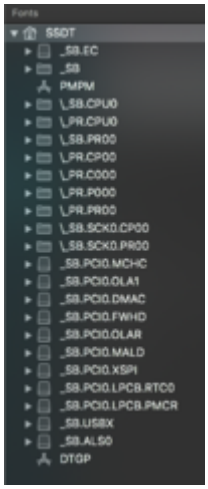

Sogar einen eigenen Device hat er da eingebaut, von dem ich nicht sagen kann, was er macht. Klingt aber derbe generic:

Und zum krönenden Abschluss branded er sich dann noch in die "About this Mac" Section 😆

```
Device (_SB.PCI0.MALD)
{
    Name (_ADR, 0x00140002)  // _ADR: Address
    Method (_DSM, 4, NotSerialized)  // _DSM: Device-Specific Method
    {
        If ((Arg2 == Zero))
        {
            Return (Buffer (One)
            {
                 0x03                                           // .
            })
        }

        Return (Package (0x08)
        {
            "AAPL,slot-name",
            "Built In",
            "model",
            Buffer (0x20)
            {
                "Patched by MaLd0n - olarila.com"
            },

            "name",
            Buffer (0x07)
            {
                "MaLd0n"
            },

            "device_type",
            Buffer (0x07)
            {
                "MaLd0n"
            }
        })
    }
```

Und weils so schön ist, gleich nochmal:

```
Device (_SB.PCI0.OLAR)
{
    Name (_ADR, 0x00120000)  // _ADR: Address
    Method (_DSM, 4, NotSerialized)  // _DSM: Device-Specific Method
    {
        If ((Arg2 == Zero))
        {
            Return (Buffer (One)
            {
                 0x03                                           // .
            })
        }

        Return (Package (0x08)
        {
            "AAPL,slot-name",
            "Built In",
            "model",
            Buffer (0x2A)
            {
                "olarila.com - The Real Vanilla Hackintosh"
            },

            "name",
            Buffer (0x08)
            {
                "Olarila"
            },

            "device_type",
            Buffer (0x08)
            {
                "Olarila"
            }
        })
    }
```

- Virtual SMC und sensor-kexts aus config und efi löschen und neu runterladen. Olarila hat die sensor kexts als plugins da mit reingepackt und die sind auch nicht aktuell. Sowas kommt von sowas halt...