

Erledigt

EFI Partition/Kexte/config.plist aufräumen

Beitrag von „in.Vitro“ vom 23. August 2018, 15:22

Hey Folks,

nachdem mir ein blödes Missgeschick passiert war (hier nachzulesen: [Systempartition von Sierra formatiert.. Oh Mann.](#)) habe ich geschafft, High Sierra zu installieren.

Allerdings konnte ich mit meiner alten config.plist (die hier im Sierra/Skylake Forum ist) und den dazugehörigen kexten HS nicht installieren.

Nach einer schnellen Recherche im Netz, kam ich auf eine Seite die zusätzlich noch einen EFI-Ordner zum Download anbot

Ja, ich weiß... andere Seiten sind keine verlässliche Quelle.. allerdings ich konnte damit installieren.

Da ich mich nicht so gut mit Clover auskenne würde ich mich freuen wenn einer von euch mal das ganze angucken würde. 😞

Viele Eintragungen ergeben für mich keinen Sinn.. ich möchte da auch nicht zu sehr rumfuscheln weil das System im Moment ja läuft.

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 23. August 2018, 15:43

Lade doch einfach den ganzen Clover Ordner als Zip hoch

Beitrag von „in.Vitro“ vom 23. August 2018, 16:02

Dann wollen wir doch mal...

Beitrag von „in.Vitro“ vom 31. August 2018, 18:13

Hat niemand eine Idee? 😞

Beitrag von „elmacci“ vom 31. August 2018, 20:45

Handelt es sich bei Deinem Rechner um den im Profil?

In dem Fall mal kurz auf die schnelle (nicht alles) was mir aufgefallen ist:

- die XHCI-200-series-injector.kext brauchst Du nicht, da 10-Series Bord und die für 200er Boards ist
- BrcmFirmwareData.kext und BrcmPatchRAM2.kext sind nur notwendig wenn Du eine Bluetooth-Karte hast die nicht nativ unterstützt wird von macOS
- Es ist weder eine Lilu.kext noch eine Whatevergreen.kext enthalten. Hast Du native Grafikkartenunterstützung mit den Nvidia Webdrivern? Die würde ich ergänzen.
- der drivers64UEFI Ordner sieht gut aus, bis auf VBoxHFS-64 - den würde ich durch die originale von Apple austauschen --> HFSPlus.efi
- Es sind keinerlei DSDT oder SSDTs im ACPI/patched Ordner - kann man so machen, dann sollten aber in Clover diverse Hotpatches aktiviert sein

Clover/config.plist:

- der FixShutdown patch ist deaktiviert. Fährt dein Rechner runter und bleibt auch aus? Wenn nicht, aktivieren
- rename XHC1 to XHC ist zwei mal drin - einmal drinlassen und aktivieren
- bei "boot": -disablegfxfirmware shikigva=1 entfernen (vorher aber Whatevergreen/Lilu installieren und die Nvidia Webdriver
- FakeID bei Graphics raus, ebenso Inject Intel (und Nvidia) und die Platform-IG (Sofern Du auch die Nvidia nutzt)
- Bei den KextToPatches brauchst Du nur einen Patch für das USB PortLimit - in Deinem Fall sollte USB 10.13.6+ by PMHeart passen.

Das warren jetzt mal die Größten Dinge. Da ist aber einiges nicht optimal und für Dein System wahrscheinlich nicht notwendig. Auch wenn es funktioniert sollte man immer eine für sein System passende Konfiguration wählen, aber mit Deiner Anfrage bist Du ja schon auf dem richtigen Weg 😊

Grundsätzlich wäre eine gepatchte DSDT für Dein System wünschenswert und ggf. ein paar passende SSDTs. Das kommt dann aber im nächsten Schritt 😊

cheers

Beitrag von „in.Vitro“ vom 1. September 2018, 12:33

[Zitat von elmacci](#)

...

cheers

Exakt, es das Setup was auch in meinem Profile steht.

- Ich habe XHCI-200-series-injector.kext gelöscht. Ich frage mich wieso ich überhaupt noch im Ordner hatte.
- BrcmFirmwareData.kext und BrcmPatchRAM2.kext brauche ich, da mein Dongle in der Vergangenheit erst nur dann funktioniert hatte nachdem man nach dem Booten den Dongle raus- und reinstecken musste, da keine richtige Verbindung zur Tastatur und Maus hergestellt werden konnte.
- Lilu.kext und Whatecergreen.kext wurden hinzugefügt. Und die Webdriver sind up to date.
- VBoxHFS-64 wurde in den Papierkorb verbannt und HFSPlus.efi wurde eingefügt.
- Ich habe von meinem El Capitan Setup, die SSDT in EFI/CLOVER/ACPI/patched kopiert (siehe [Skylake Sammelthread \(lauffähige Konfigurationen\) Desktop](#))

Clover:

- FixShutdown war nicht nötig, da meine Kiste ohne Probleme herunter fährt.
- rename XHC1 to XHC hab ich in Clover nicht finden können... argh


- check!
- check!
- USB 10.13.6+ by PMHeart ist das einzige was aktiv ist. Alle anderen wurden deaktiviert! =)

Noch mal vielen Dank für die tolle Unterstützung!

Beitrag von „al6042“ vom 1. September 2018, 13:06

Ist da immer noch Sierra 10.12.4 auf dem System?

Daneben vermute ich hier einen kleinen Denk-Fehler:

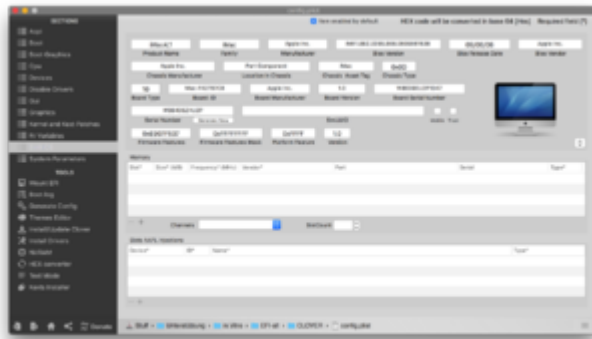

EDIT:

Versuche es bitte mal mit der beiliegenden EFI.

Nutzt den aktuellsten Clover, die passenden Kexte und EFI-Treiber, sowie das SMBIOS einen iMac17,1...

Vorher bitte deinen EFI-Ordner zu "EFI-alt" umbenennen.

Beitrag von „in.Vitro“ vom 1. September 2018, 15:32

[@al6042](#)

Ich hatte so einen kleinen Kernelpanic gehabt nachdem ich deine EFI verwendet habe.

Der Grund war das Shiki.kext, IntelGraphicFixup.kext und NvidiaGraphicsFixup.kext das Booten verhindert hatten.

Ansonsten läuft die Möhre super! =)

Danke 😊

Beitrag von „al6042“ vom 1. September 2018, 16:22

Das sollte aber nicht sein...

Hast du zufällig noch weitere Kexte im System direkt installiert?

Beitrag von „in.Vitro“ vom 1. September 2018, 18:11

Scheinbar bin ich einfach nur unfähig Ordner zu kopieren.

Nach dem zweiten versuch klappt das ganze jetzt :O

Was das Problem war... keine Ahnung (scheinbar ich)

Beitrag von „CMMChris“ vom 1. September 2018, 18:39

Oder die Technik. Die neigt zu komischen Dingen 🤖