

Erledigt

Dell Precision M6700 High Sierra

Beitrag von „lametta17“ vom 14. Januar 2019, 09:05

Code

1. Hallo liebe Forumsgemeinde,
2. könnt Ihr mir bei der Installation von High Sierra helfen?
- 3.
4. Mein Problem ist:
5. Beim Booten vom Installations-Stick erscheint der Apfel.
6. Der Balken läuft auf ca. 75% und dann ist und bleibt der Bildschirm dunkel.
7. Ich habe mehrere Verfahren ausprobiert. Leider ohne erfolg.

Beitrag von „derHackfan“ vom 14. Januar 2019, 09:12



Noch mal ein Herzlich Willkommen im Hackintosh Forum.

Du könntest mal einen weiteren Anlauf im Verbose Mode wagen, das erreichst du mit dem Boot Argument -v über die Leertaste vor dem Start, einfach anhaken und anschließend laufen lassen.

Beitrag von „lametta17“ vom 14. Januar 2019, 11:03

Danke für die schnelle response.

hier ist das letzte Bild bevor der Bildschirm nichts mehr anzeigt.

Das System ist aber nicht abgestürzt. Der Stick blinkt wieder, wenn man eine Taste drückt.

Ausserdem habe ich noch ein paar logs mit hochgeladen.

Mercy

Beitrag von „derHackfan“ vom 14. Januar 2019, 12:13

Versuche es mal bitte mit dem Archiv aus dem Anhang.

Beitrag von „lametta17“ vom 14. Januar 2019, 12:52

Hallo Hackfan,

habe soeben Deinen EFI Ordner getestet. Keine Änderung.

Dann habe ich die test.plist zur plist gemacht und nun habe ich einen weissen Kreis mit einem Querbalken als Endergebnis.

Die Intel HD4000 ist von AMD-Karte deaktiviert. Sie ist weder im BIOS noch unter Windows 7 / 10 zu sehen.


Es ist eine Broadcom WLAN-NIC installiert. (Die bekomme ich schon konfiguriert. Habe einen E7450 mit Broadcom mit Mojave am laufen.)

Beitrag von „derHackfan“ vom 14. Januar 2019, 13:11

Kannst du das noch mal im Verbose Mode wiederholen?

Zusätzlich vor dem Start im Clover Auswahl Menü mit der Taste F11 einen NVRAM Rest machen, dadurch startet das Notebook neu bitte nicht erschrecken. 😊

Edit: Meine Intel HD 4000 ist auch nicht im BIOS zu sehen, entscheidend ist hier was Clover Bootloader unter (Taste O für Optionen) Optionen/Graphics anzeigt, also wieviele bzw. welche dort zur Auswahl stehen.

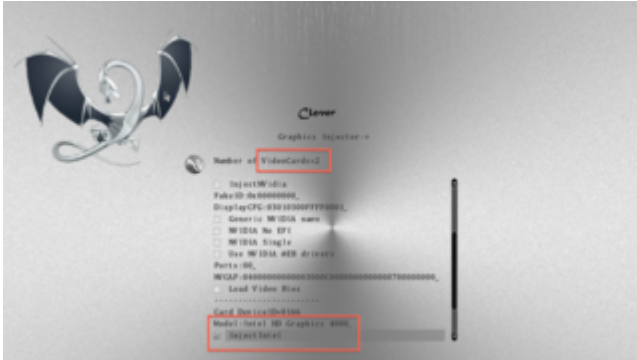

Beitrag von „lametta17“ vom 14. Januar 2019, 13:53

Also nach dem NVRAM Reset wurde das Logo im Clover Bootloader von Apple richtig angezeigt.

Clover Bootloader options / Graphics:

Number of Video-Cards=**1**

Intel HD4000

AMD Radeon HD 7870M Series

Der weiße Kreis ist immer noch da, aber die Schrift von den verbose Anzeigen, ist zerhackt und nicht lesbar.

Die andere plist hat wieder den schwarzen screen.

Beitrag von „derHackfan“ vom 14. Januar 2019, 17:05

Das ist schade, ich hatte gehofft die Intel HD Grafik kommt zum Vorschein, so muss man wohl doch den Weg über die AMD Grafik mit der InjectEDID Option in Clover gehen.

Unser [Mocca55](#) hat auf diesem Gebiet gute Erfahrungen gemacht, vielleicht kann er beizeiten was dazu schreiben. 😊

Beitrag von „Mocca55“ vom 14. Januar 2019, 17:26

Da bin ich schon. Zwar nur aufm Smartphone. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit AMD 5460 und HD 5650 gemacht. Im Clover Configurator unter Graphics hab ich Inject ATI, Inject EDID, LoadVBios und PatchVBios aktiv. Zusätzlich habe ich den ATY Frambuffer gesetzt.

Mache am besten eine Kopie deine Config.plist und teste das mal. Hätte gerne paar Bilder angehängt bin aber wie gesagt gerade nur am Smartphone...

Ich bin gespannt...

Gruß Mocca55

Beitrag von „lametta17“ vom 15. Januar 2019, 09:09

Hallo Mocca55,

habe diese Anleitungen bereits durchlitten

<https://www.insanelymac.com/fo...-osx-installation/?page=2>

leider ohne Erfolg.

Was hat es mit dem weissen Kreis mit Balken auf sich?

Ist das nicht ein Zeichen dafür das was mit dem Laufwerk nicht stimmt?

Gruß Lametta17

Beitrag von „Mocca55“ vom 15. Januar 2019, 18:01

Das Verbotsszeichen meinst du oder?

Wenn die Schrift dann nicht mehr lesbar ist und zerfällt dann spricht das dafür das die Verbindung zum USB-Stick abgebrochen ist.

Bin aufm weg zum Stammtisch, vielleicht schaff ich es heute noch wenn nicht schau ich mir morgen mal die EFI an. Teste dich mal USB Ports durch. Eventuell funktioniert ja einer davon.

Gruß Mocca55

Beitrag von „lametta17“ vom 17. Januar 2019, 08:32

Hallo Mocca55,

jo, der Tipp mit den Ports hat eine Änderung gebracht.

Der USB-Port auf der Rückseite hat den Prozess weiter laufen lassen.

Nach ca. 10 Min. kam eine Meldung, das versucht wird die AMD7000 anzusprechen.

Kurz darauf kam eine Meldung das die CPU über 50% ausgelastet sei. Dann sprang die Lüftung an.

Weitere 30 sek. später war und blieb der Bildschirm dunkel, Der Lüfter ging wieder aus und die Hintergrundbeleuchtung blieb aktiv.

Gibt es noch ne Change, oder muß ich die ATI-Karte ausbauen um die HD4000 zu benutzen?

Beitrag von „griven“ vom 18. Januar 2019, 11:51

In der Theorie kann die AMD auch drin bleiben. Stell mal im Bios die IntelHD als Primary und häng den Monitor testweise an die HD die Bildausgabe sollte auf dem Wege nicht verschwinden. Wenn das System oben ist kann man dann mal schauen wie die AMD überhaupt erkannt wird...

Beitrag von „lametta17“ vom 18. Januar 2019, 13:29

Hallo griven,

danke für die Unterstützung.

Im BIOS ist die HD4000 gar nicht zu sehen.

In anderen Foren wurde berichtet, das die AMD-Karte die Intel hardwarebasierend abschaltet.

Ich müsste diese also ausbauen um die Intel zu aktivieren.

Was ich probieren kann, ist einen ext. Monitor über HDMI oder. DP anzuschließen.

Werde dies am Wochenende mal testen und berichten.

Beitrag von „griven“ vom 19. Januar 2019, 23:40

~~Jetzt schreibst Du leider nicht welches Board genau Du verwendest aber das eine dedizierte GPU die iGPU deaktiviert halte ich für ausgeschlossen 😊~~

~~Also ein paar mehr Details zum Rechner würden vielleicht nicht schaden...~~

Vergessen wir das oben geschriebene gleich wieder es geht ja um einen Laptop und da ist das mit dem Bios ja gerne mal so eine Sache sprich da kann man oft nicht unbedingt wählen welche Grafik benutzt werden soll. Was Du mal versuchen kannst ist ob Du mit WhatEverGreen ggf. weiter kommst oder ggf. auch eine FakeID für die Karte hilfreich ist. Die AMD FirePro M6000 ist eine CGN der ersten Generation sollte also der HD 7870M entsprechen...

Beitrag von „lametta17“ vom 21. Januar 2019, 12:48

Hallo griven,

wie Du in meiner EFI sehen kannst, ist dort die M6000 in der plist als "Buri" eingetragen.

Habe die beiden plist Varianten mit dem EFI-Ordner von [derHackfan](#) mit ext. DP und HDMI-Monitor getestet.

Ergebnis:

per DP kommt nix.

per HDMI ... ->

Nach der Meldung das die AMD initialisiert wird, zuckt der Bildschirm wird schwarz und bleibt dunkel.

wenn man mit dem [FN]+[F8] zwischen dem ext. und int. Monitor umschaltet, kommt jeweils nur ein komplett weisses Bild.

Einmal hatte ich das System solange stehen gelassen (ca. 1Std) bis der NB in den Tiefschlaf versetzt wurde.

Druch einen Druck auf dem ein/aus Schalter ist das System wieder aufgewacht und zeigte den Apple Installationsbildschirm zur Auswahl der Sprache an.

Nach der Auswahl der Sprache konnte ich auf das Festplattendienstprogramm wechseln (Alles per Tastatur). Diese habe ich dann zu starten versucht, aber der Bildschirm zeigte ca. 10 Min. lang nur ein graues Bild mit Mauszeiger (den man nicht bewegen konnte an). Dann habe ich abgeschaltet.

Diesen Zustand habe ich nicht wieder hinbekommen. Ich wollte nach dem Aufwachen und Aufruf des FDProgramms mal länger als 10 Min. warten.

Habe zur LILU auch Whatervergreen hinzugefügt. Bringt auch keine Änderung.

Gibt es noch eine Chance?

Ich versuche ALLES

Gruß an alle die mich supporten

Beitrag von „griven“ vom 27. Januar 2019, 21:32

Ich nehme an den Weg über RadeonDeinit in der Config hast Du auch schon probiert? Was passiert wenn Du anstelle von BURI einfach mal den RADEON Framebuffer nimmst (Radeon als Framebuffer eintragen)?

Beitrag von „lametta17“ vom 28. Januar 2019 09:03

The screenshot shows the OpenCore bootloader's PCI List tab. It displays a list of hardware components with columns for Model, Vendor, Sub Vendor, Sub Device, Vendor Name, and Device Name. Key items include:

- Model: 82579LM, Vendor: Intel Corporation, Device Name: Intel E3-1200 v2/3rd Gen Core processor PCI Express Root Port
- Model: AMD FirePro M6000, Vendor: ATI, Device Name: ATI R6xx HDMI
- Model: Samsung SSD 840 EVO 500GB, Vendor: Samsung, Device Name: SATA

The screenshot shows a Windows command prompt window with the output of the 'lshw' command. The output lists detailed hardware information for the system, including the processor, memory, network interface, and storage devices. Key items include:

- processor: Intel Corporation Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor
- memory: Intel Corporation 3rd Gen Core processor DRAM Controller
- network: Intel Corporation 82579LM Gigabit Network Connection
- storage: Samsung SSD 840 EVO 500GB

[EFI.zip](#)Hallo given,

habe bei youtube ein Video


gefunden



(<https://www.youtube.com/watch?v=s5FydhbNvsQ>)



Model	Vendor	Sub Device	Code ID	Revision	Code Name
8086:0154	Intel Corporation				3rd Gen Core processor DRAM Controller
8086:0151	Intel Corporation				Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor PCI Express Root Port
8086:1a3a	Intel Corporation				7 Series/C216 Chipset Family MEI Controller
8086:1502	Intel Corporation				82579LM Gigabit Network Connection (Lewisville)
8086:1a2d	Intel Corporation				7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller
8086:1a20	Intel Corporation				7 Series/C216 Chipset Family High Definition Audio Controller
8086:1a10	Intel Corporation				7 Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 1
8086:1a12	Intel Corporation				7 Series/C210 Series Chipset Family PCI Express Root Port 2
8086:1a14	Intel Corporation				7 Series/C210 Series Chipset Family PCI Express Root Port 3
8086:1a16	Intel Corporation				7 Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 4
8086:1a1e	Intel Corporation				7 Series/C210 Series Chipset Family PCI Express Root Port 8
8086:1a26	Intel Corporation				7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller
8086:1a55	Intel Corporation				QM77 Express Chipset LPC Controller
8086:1a23	Intel Corporation				7 Series Chipset Family 8-port SATA Controller (AHCI mode)
1002:6825	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD]				Heathrow XT (Radeon HD 7870M)
8086:1a22	Intel Corporation				7 Series/C216 Chipset Family SMBus Controller
1002:a800	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD]				Cape Verde/Procairn HDMI Audio (Radeon HD 7700/7800 Series)
14c4:4359	Broadcom Inc. and subsid...				BCM43228 802.11a/b/g/n
1217:13f7	O2 Micro, Inc.				1394 OHCI Compliant Host Controller
1217:8321	O2 Micro, Inc.				Q2600RJ02Z900RJ/Q2600RJS SD/MMC Card Reader Controller

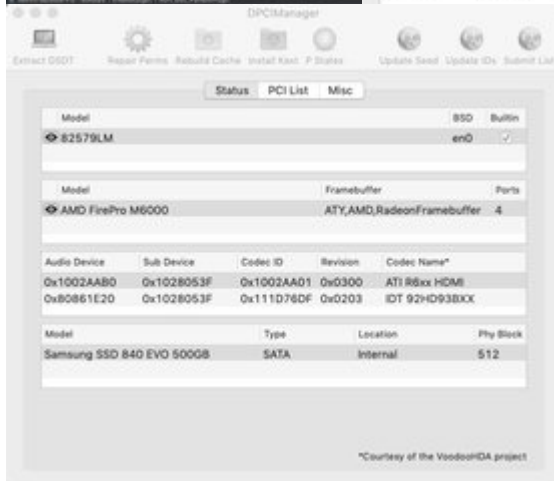

Vendor	Device	Sub Vendor	Sub Device	Vendor Name	Device Name
8086	0154	1000	0000	Intel Corporation	3rd Gen Core processor (DRAM) Controller
8086	0151	0000	0000	Intel Corporation	Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor PCI Express Root Port
8086	153a	1000	0000	Intel Corporation	7 Series/C210 Series Chipset Family MEI Controller #1
8086	1502	1000	0000	Intel Corporation	82579LM Gigabit Network Connection
8086	1a2d	1000	0000	Intel Corporation	7 Series/C210 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2
8086	1a20	1000	0000	Intel Corporation	7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
8086	1a10	0000	0000	Intel Corporation	7 Series/C210 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1
8086	1a12	0000	0000	Intel Corporation	7 Series/C210 Series Chipset Family PCI Express Root Port 2
8086	1a14	0000	0000	Intel Corporation	7 Series/C210 Series Chipset Family PCI Express Root Port 3
8086	1a16	0000	0000	Intel Corporation	7 Series/C210 Series Chipset Family PCI Express Root Port 4
8086	1a1e	0000	0000	Intel Corporation	7 Series/C210 Series Chipset Family PCI Express Root Port 8
8086	1a26	1000	0000	Intel Corporation	7 Series/C216 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1
8086	1a55	1000	0000	Intel Corporation	QM77 Express Chipset LPC Controller
8086	1a23	1000	0000	Intel Corporation	7 Series Chipset Family 8-port SATA Controller (AHCI mode)
1002	6825	1000	0000	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD]	Heathrow XT (Radeon HD 7870M)
8086	1a22	1000	0000	Intel Corporation	7 Series/C216 Series Chipset Family SMBus Controller
1002	a800	1000	0000	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD]	Cape Verde/Procairn HDMI Audio (Radeon HD 7700/7800 Series)
14c4	4359	1000	0000	Broadcom Corporation	BCM43228 802.11a/b/g/n
1217	13f7	1000	0000	O2 Micro, Inc.	1394 OHCI Compliant Host Controller
1217	8321	1000	0000	O2 Micro, Inc.	Q2600RJ02Z900RJ/Q2600RJS SD/MMC Card Reader Controller

welches folgenden Erfolg gebracht hat:

Nach mehrmaligen booten, mit angeschlossenen HDMI Monitor, konnte ich Mojave starten. (Sonst kamm immer ein gelber Bildschirm.)

Habe mit hinzufügen von WEG in S/L/E, dort wurde auch Lilu installiert, folendes Ergebnis erzielt:

Kann jetzt immer erfolgreich in Mojave booten. Aber nur auf den HDMI-Anschluß.

Müsste jetzt noch wissen wir ich den Laptop-Display, oder besser noch beide Bildschirme ansteuern kann.

Die AMD ist vom Typ "**Chutoro**".

Habe folgendes in Clover eingetragen:

radpg=15 -lilubetaall

Seit dem läuft alles besser, Aber nur auf HDMI.

Beitrag von „lametta17“ vom 4. Februar 2019, 09:16

Hallo griven,

habe Lilu und WEG deinstalliert, kext Utility laufen lassen und beim Start mit clover die Flags RadeonDeinit und Injekt ATI jeweils einzeln und zusammen getestet.

(in der config.plist unter Grafics alles leer gemacht) Ergebnis: entweder bleiben beide Bildschirme schwarz (Hintergrundbeleuchtung an) oder der HDMI-Monitor ist gelb.

Habe Lilu und WEG dann in die efi/clover/kext/other kopiert (vorher waren diese in S/L/E) und nur mit dem Boolflag -radpg=15 ein Bild auf dem HDMI-Monitor bekommen.

Gibt es wirklich keine Möglichkeit den internen Bildschirm zu aktivieren.

Wenn mir einer helfen kann, sagt mir bitte welche Informationen, logs etc. Ihr benötigt um mir weiterzuhelfen.

Unter Clover Option Grafik wird automatisch die Chutoro mit 5 Ports und Connector 00000030 eingestellt.

Die Precision hat einen int. Monitor, einen VGA, HDMI und einen DP-Anschluß

Dank im voraus

Beitrag von „Noir0SX“ vom 5. Februar 2019, 05:12

[Zitat von lametta17](#)

(vorher waren diese in S/L/E)

Wenn Du sowas verwendest, was meist nicht notwendig ist und im EFI funktioniert, ist es besser die Plugins in den Kext LiluFriend einzubauen und zu verwenden.

Beitrag von „lametta17“ vom 5. Februar 2019, 09:49

Hallo [Noir0SX](#),

OK, danke für die Antwort.

Welchen Weg schlägst Du vor, wenn ich ohne WEG und Lilu auskommen möchte?

Welche Plugins soll ich wie in LiluFriend implementieren, wenn diese Lösung zum Erfolg führen soll?

Beitrag von „Noir0SX“ vom 5. Februar 2019, 16:14

Sorry, ich wollte Dir keinen Weg vorschlagen wie Du die Kexte weg lassen kannst. Sondern mehr darauf aufmerksam machen, wenn Du Lilu und Co so wie Du es erst in /S/L/E installiert hast, es besser ist LiluFriend zuzunehmen, weil damit die Kexte genau von dort anders geladen werden als mit Lilu aus dem Verzeichnis im EFI.

Beitrag von „lametta17“ vom 5. Februar 2019, 16:34

Danke NoirOSX.

Werde dies mal testen.

Beitrag von „lametta17“ vom 7. Februar 2019, 08:32

Hat auch nicht zum Erfolg geführt.

Habe nun ohne WEG, aber dafür mi:

"Den hab ich mal aus dem Tomaten-Forum geladen.

ist für die AMD Kap-Verde-Reihe

Inject ATI

FakeID = 0x64401002"

Den Bildschirm auf dem Notebook.

Mit Lilu funktioniert auch der Ton.

Was nun nicht läuft ist der Ruhezustand.

Habt Ihr einen Tipp für mich?